

### 第3季缺失態樣

1. 護網上方有尖銳處，建議用覆蓋物覆蓋，阻絕以免造成危險。
2. 建議邊坡上方作好分流，讓洩水不直接滲入邊坡已維持坡面穩定。
3. 部分裸露土壤未用黑網覆蓋
4. 職業安全衛生文件欠缺挖土機整備紀錄資料、教育訓練簽到資料等。
5. 當日未見施工安全危害告知紀錄資料，請補充。
6. 員工休息區漏電斷路器建議增加接地以增加安全性
7. 本工程原有規劃生物逃生通道，惟施工時因私人用地無法施作而取消，目前野溪無相關生物通道，建議應於適當位置設置生物通道，以符合原規劃生態檢核事項。
8. 建議爾後挖土機除取得合格證照外，承攬廠商應另外增加對挖土機駕駛員之職業安全衛生教育訓練。
9. 建議爾後承攬廠商每日施工前填寫工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表時，除口頭告知當日施工之危害因素外，亦應紀錄於檢查表中。
10. 施工期間，有人車進出，應有專人引導，維持交通安全。
11. 未啟動的車輛機具，不可停放在邊坡旁。

- 12.機械與車輛停放位置，周遭要有交通錐及連桿區隔。
- 13.施工便道鐵板不平整、有落差，影響安全。
- 14.OK+135 施工便道坡度過陡，需修平緩，以確保施工人員行走安全。
- 15.OK+130 順水左岸樹根土石流失，應加強保固。
- 16.OK+135 支流出水處，利用現場石塊加強保固。
- 17.順水左岸坡面，應加強植生。
- 18.OK+045 順水右岸出水孔，需砂漿修飾美觀。
- 19.OK+120 洩水管阻塞，需清理。
- 20.工區內機具使用道路泥濘應加強清理。
- 21.園區尚未完全完成，工地管理需再加強，並加強圍籬圍設及管制大門型式。
- 22.園區道路水管澆灌園區時部分路面積水
- 23.安山岩石板鋪面部分平整度不足，請再加強。
- 24.塊石排緣石部分線型及順暢度不足，請再加強。
- 25.溜滑梯及緩衝區銜接之角為銳角，較易發生使用者受傷之安全性問題，請再修正以提升使用者之安全性。
- 26.部分區域為臨水作業請再加強安全設施之設置。
- 27.安山岩石板坡面回填部分恐因大雨導致局部流失，請再加強回填

及巡視。754

28.目前步道為配合地形與原設計不符，與周圍地面落差過大應予修正。

29.坡面階梯無水平，施工與監造品質需加強且轉折折處線型較不美觀請調整。

30.工地衛生清潔必須加強。